

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren, scheidingswanden; muren voegen

08 Vloeren, plafonds en trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen, verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen, hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur, websites

23 Diverse tips en informaties

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6

06.5.10 AANVULLINGEN NA EEN BEZOEK AAN EEN VELUX-SHOWROOM

(25-05-2012)

Headerfoto: Een deel van de VELUX-showroom in De Meern

Vaak gemaakte fouten bij het plaatsen van dakramen zijn:

1. De slabbe, het horizontale gedeelte van het gootstuk dat aan de onderkant van het raam ligt, heeft geen constante afschot maar vormt een kuil. Zie afb. 1. Oplossingen zie hieronder.
2. De gootstukken zijn niet zorgvuldig geplaatst:
De pannen sluiten zijlings te dicht aan het raam aan zodat vuil (vooral bladeren) niet goed uit de zijgoten wordt uitgespoeld. Dit vuil houdt permanent vocht vast dat ook door alle mogelijke kieren op foute plaatsen terecht kan komen. Zie afb.2.
3. Haakse uitlijning niet of niet zorgvuldig gedaan. Het raam is moeilijk te bedienen en sluit niet dicht.

Oplossingen voor een slabbe die een kuil vormt:

Het raam meer *naar boven* plaatsen (niet de als minimum aangegeven 80mm tussen pannenkop en onderste steunlat aanhouden, maar eerder de als maximum geldende 110mm), of het raam óf op dikkere latten leggen, óf stukjes multiplex onder de bevestigingshoeken plaatsen. Door de twee laatstgenoemde aanpassingen komt het raam meer *naar buiten* te liggen.

Het probleem dat een raam te ver binnen ligt doet zich bij de courante pannenmodellen eigenlijk nooit voor als alle panlatten in en vlak liggen en men het raam op een gewone panlat monteert. Zie afb.1.

Onderhoud van dakramen:

Beslag eens per jaar oliën, bij het zemen van het raam eerst de randprofielen schoonmaken, want het vuil dat daar zit houdt vocht vast dat dan tussen glas en raam komt.

Vier foto's uit deze showroom:



afb. 06.5.10 - 1 Bij 1 is er bijna een kuil



afb. 06.5.10 - 2 Deze spleet mag niet te smal zijn


Afb. 1. De slabbe aan de onderkant. Hier mag beslist geen kuil ontstaan; bij [1] is bijna een kuil. En men had de bovenkant van de pannen beter een beetje bij kunnen werken [2] - even eens met de haakse slijper erover heen. Dan zou de slabbe beter liggen en niet zo gauw scheuren.

Afb.2. De goten aan de zijkant. Hier ziet u een goede afstand tussen raam en pannen. Bij een te kleine zijlingse afstand kunnen hier bladeren blijven hangen en de afvoer van het water belemmeren.

reserve 7



afb. 06.5.10 - 3

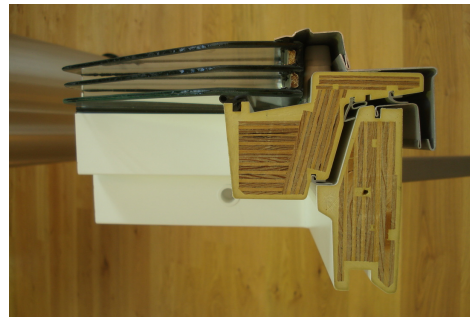

afb. 06.5.10 - 4

Afb. 3: Bediening zoals in grootvaders tijden, simpel en doelmatig: telescoopstok met haak!

Afb. 4: Een dwarsdoorsnede door een 'kunststof' profiel: het is eigenlijk een houten raam met kunststof coating!

Aanvulling (feb.2013):

- VELUX® dakramen zijn vanaf 2013 standaard wit afgelakt ("omdat meer dan 60% van onze klanten de ramen toch wit afwerken"),
- de gootstukken hebben dankzij de toepassing van meer klikbevestigingen nu minder schroeven.

Aanvulling (nov.2017):

- VELUX® levert nu ook gootstukken voor een verdiepte montage, zie [06.5.7](#)

volgende →

[Maak een gratis website met Weebly](#)